一起 1000 kV GIS 断路器放电故障分析研究

杨家隆¹, 殷泽坤², 袁思凡², 程梦盈², 李 杰²

(1. 国网江西省电力有限公司, 江西 南昌 330077; 2. 国网江西省电力有限公司电力科学研究院, 江西 南昌 330096)

摘要:针对某特高压变电站的一起 1000 kV 气体绝缘金属封闭开关设备(gas-insulated metal-enclosed switchgear, GIS)断路器放电故障,对故障气室开展解体检查,进行结构原理分析、分解物成分分析、绝缘件电场仿真计算、断口电容电流计算等工作。通过研究分析,判断厂内装配工艺管控不到位,断路器气室 200 次操作后清理不彻底,导致气室内部残留异物,异物在电场中运动导致局部电场畸变引发放电。从强化同批设备风险排查,加强现场在线监测与带电检测,加强厂内异物防控措施等方面提出改进建议,为后续特高压 GIS 设备的质量提升提供参考。

关键词:GIS; 特高压; 断路器; 放电故障; 异物

中图分类号:TM 595 **文献标志码:**A **文章编号:**1006-348X(2025)03-0068-05

0 引言

在现代电力生产建设中,气体绝缘金属封闭开关设备(gas-insulated metal-enclosed switchgear, GIS)具备多项优势,包括紧凑的布局设计、简便的维护流程、出色的灭弧性能以及高度的运行可靠性。然而,在其运行过程中,可能会遇到几种典型的故障类型,如漏气、机械故障及绝缘问题。其中绝缘故障往往归因于异物侵入,这是一个值得关注的因素^[1]。在 GIS 的生产、维修及操作各个阶段,都有可能不慎引入外部杂质,这些杂质一旦进入 GIS 内部环境,便可能触发闪络、放电等绝缘相关事故,进而对设备的持续稳定运行构成潜在威胁^[2-5]。以断路器气室为例,在断路器的生产、装配和运行等过程中,都有可能产生导致断路器室内出现异物^[6-8]。在生产过程中,金属零件的加工、切割等工艺可能会产生一些细小的金属屑;在装配过程中,由于操作不当或部件之间的摩擦等,也可能产生金属颗粒;而在运行过程中,设备内部的磨损等,也可能产生金属异物。根据断路器的故障数据统计,异物导致的放电故障占比大约为 29%,因此,有必要考虑和预防异物对断路器的影响^[9-10]。文中旨在深入剖析一起 1000 kV GIS 断路器异物导致的放电故障,以期提供更深入的工程技术指导。

1 故障概述

2024 年 5 月 31 日 1 时 48 分,某特高压变电站 1000 kV 双套主保护及 1000 kV I 母双套母差保护动作。现场检查确认 T021 C 相断路器气室内部发生故障,无负荷损失。该故障断路器型号为 ZF6-1100,2021 年 7 月出厂,2021 年 12 月投运。设备在发生故障 64 min 前曾开展合闸操作,当时天气为中雨,无落雷。T021 C 相断路器投运以来未开展过补气,无漏气现象。查阅 SF₆ 压力在线监测数据,故障前后压力保持在 0.63 MPa,无异常。

2 现场检查情况

现场检查 T021、T031、T042 断路器三相在分位、外观及压力无异常,高抗、避雷器、电压互感器外观无异常,站内引下线、悬式绝缘子、均压环无异常。SF₆ 气体组分检测发现 T021 C 相断路器 SO₂ 含量为 88.8 μL/L,超出注意值,如表 1 所示。其余气室无异常,判断 T021 C 相断路器气室内部发生了放电,其位置如图 1 所示。

表 1 现场 SF₆ 气体成分检测结果

μL/L			
相别	SO ₂ (注意值 1)	CO	H ₂ S(注意值 1)
C 相	88.8	2.4	0

收稿日期:2025-01-24

作者简介:杨家隆(1992),男,硕士,工程师,现从事物资招标采购管理工作。

图1 T021 C相断路器气室位置示意图

对故障气室开盖,通过手孔观察,发现断路器中部支撑绝缘子表面、支撑绝缘子下法兰、罐体下口相贯线位置有放电烧蚀痕迹,筒体底部散落少量黑色异物,如图2所示。

图2 绝缘支撑件放电烧蚀情况

3 返厂解体情况

3.1 设备解体检查情况

检查发现故障断路器气室、罐体内壁、支撑绝缘子、屏蔽罩表面附着少量放电分解物,绝缘筒底部法兰区域散落金属熔融物,如图3所示。

图3 支撑绝缘子附近罐体情况

检查发现支撑绝缘子屏蔽法兰、下连接法兰以及下出口壳体相贯线偏下位置存在放电烧蚀痕迹。下出口壳体25°方向,存在面积约34 mm × 20 mm的椭圆形烧蚀区域;45°方向,存在面积约27 mm × 33 mm的烧蚀区域,距下法兰平面25 cm。由图4可知支撑绝缘子表面5~8点钟方位(面向手孔俯视),存在大面

积放电熏黑痕迹,并伴有多条树枝状放电和密集的放电粉尘静电吸附痕迹(树枝状),其中3条为贯穿性放电通道。

图4 支撑绝缘子表面状况

对支撑绝缘子表面放电痕迹清理打磨后,发现8点钟方位存在一条宽约2.0 mm、深约0.5 mm的贯穿性表面放电通道,如图5所示。对支撑绝缘子螺栓紧固情况进行检查,螺栓均紧固完好,上法兰M20螺栓力矩复检满足180 N·m,下法兰M24螺栓力矩复检满足420 N·m。整体解体示意图如图6所示,变直机构传动轴销,外观无磨损痕迹;断路器断口,主触头、弧触头外观无异常,无异常磨损痕迹;断路器合闸电阻,电阻片连接正常,表面无异常破损,双侧合闸电阻的动静触头均存在烧蚀痕迹。

图5 支撑绝缘子打磨后及合闸电阻触头情况

图6 整体解体示意图

收集罐体内部各位置6处异物进行成分检测分

故障分析 FAULT ANALYSIS

析,结果见表2(其余部位因异物量少而无法测试)。

表2 异物成分分析

序号	位置描述	检测结果
1	支撑绝缘子底部位置	样品含有 Al、F、C、S、Mg、O、Ti
2		样品含有 F、Al、O、C、S
3		样品含有 F、Al、Mg、C、O、S、Ca
4		样品含有 F、Al、C、O、S、Mg、Si、Ti、Ca、Fe
5	支撑绝缘子上法兰位置	样品含有 C、O、Mg、Si、Ti、Al、Fe、Ca、S、P、Na、Cl
6	罐体底部位置	样品含有 Al、F、C、O、S

对支撑绝缘子底部位置的异物成分进行元素分析,Al、Mg、Fe、Si、Ti为罐体、支持绝缘子上下法兰、变直机构屏蔽罩(铝合金)的主要元素,F、S为SF₆气体的主要元素,C、O、Si、Ca为罐体内壁涂层(环氧底漆)的主要元素。对支撑绝缘子上法兰位置的异物成分进行元素分析,C、O、Si、P、Ca为罐体内壁涂层(环氧底漆)的主要元素,Al、Mg、Fe、Ti为罐体、支持绝缘子上下法兰、变直机构屏蔽罩(铝合金)的主要元素,S为SF₆气体的主要元素,Al、O、Na、Cl为支持绝缘子(环氧树脂)的主要元素。对罐体底部位置的异物进行元素分析,Al为罐体、支持绝缘子上下法兰、变直机构屏蔽罩(铝合金)的主要元素,C、O为罐体内壁涂层(环氧底漆)的主要元素,F、S为SF₆气体的主要元素。

检出的主要化学元素来自罐体、法兰、屏蔽罩、SF₆气体以及环氧底漆因放电产生的分解物,并未检出不锈钢、合金钢、钨铜合金以及镀镍和镀银的Cr、Mn、Mo、Ni、Ag、Cu、W等化学元素,排除压气缸、弧触头、主触头、轴销等传动环节异常磨损的可能。

3.2 试验检测情况

3.2.1 支撑绝缘子检测

对故障支撑绝缘子的贯穿性放电通道清理打磨后,开展X射线检测,结果正常;开展工频耐压(1100kV/5min,1.17-1.85pC)及局放试验(762kV/10min,0.89-1.37pC),结果均满足要求。

3.2.2 主回路电阻检测

测量灭弧室主回路电阻值为27μΩ,满足标准要求(≤35μΩ)。断路器主回路接触性能良好,接触部位无异常磨损或过度烧蚀情况。

3.2.3 合闸电阻、并联电容检测

合闸电阻左右两串阻值测量值分别为297.40Ω与297.33Ω,单串和整体电阻值均满足标准要求;并联电容电容量测量(821.280pF,821.507pF),满足标准要求。

3.3 设备绝缘性能分析

3.3.1 电场仿真校核

对该产品开展电场校核,结果见表3,高电位部件、壳体部件及绝缘支座沿面切向电场均低于控制值,如图7所示。

表3 电场校核结果

结构	计算最大场强值	0.6 MPa下许用场强值
高电位部件	22.80	33.60
低电位部件	15.60	20.20
绝缘支座沿面切向	7.51	16.80

kV·mm⁻¹

图7 支撑绝缘子表面切向电场

3.3.2 绝缘裕度摸底

该型双断口断路器曾在2022年开展绝缘裕度摸底试验,包含零表压试验和高参数下的工频、雷冲试验。连续5次零表压试验的工频放电电压平均值为954kV,放电位置均位于断路器断口静侧屏蔽罩。该断路器在表压0.32Mpa下通过了1000kV工频耐压和2400kV雷电冲击耐压试验,根据气压折算,其绝缘裕度为国标的1.43倍,表明结构设计在正常情况下,具有一定的绝缘裕度。

4 故障原因分析

4.1 故障原因分析

1) 故障前后T021 C相断路器气室内部SF₆压力均保持正常,排除故障气室内部SF₆压力不足引发放电的可能。

2) 故障发生在T021 C相断路器合闸操作64min后,故障前变电站附近无落雷,避雷器动作次数无变化,排除过电压引发放电的可能。

3) 解体发现T021 C相断路器气室内部各部件连接良好,无变形和脱落,各距离尺寸符合设计要求,排除组部件移位、脱落、变形引发放电的可能。

4) 故障支撑绝缘子在打磨后耐压及局放试验合

格,故障前在线监测无典型的绝缘缺陷特高频局放信号,排除支撑绝缘子内部缺陷引发放电的可能。

5) 基于前述分析判断故障原因为异物放电,故障发展过程为:

(1) 内部残留异物经合闸操作后,在气流、振动及电场作用下,运动至支撑绝缘子表面导致电场畸变,绝缘子表面沿面闪络发展至低电位的下法兰;

(2) 由于电动力的作用,电弧在漂移的过程中发展至出口相贯线的壳体,造成两处明显的烧蚀点,放电过程示意图见图8。

图8 放电过程示意图

6) 支撑绝缘子表面碳化通道形成原因。如图9所示,故障发生后,T021断路器跳开,1000 kV I母跳闸,T022断路器重合成功带电,T021断路器靠近T0212隔离开关侧的静触头经T0212(合闸状态)带电,即T021断路器一侧电压为 $1000/\sqrt{3}$ kV,断口电容为820 pF,另一侧电压为0。流经故障支撑绝缘子最大电流为T021断路器断口容性电流,根据 $I=U\cdot 2\pi fC$ 公式计算,得出盆式绝缘子最大容性电流为148 mA。

图9 电容电流计算示意图

T021断路器从5月31日1时48分跳闸,至5时22分T0211隔离开关拉开,约214 min的时间,故障支撑绝缘子表面不断进行充放电,留下树枝状放电痕迹;当表面绝缘薄弱处绝缘彻底劣化后,持续流过容性电流,逐步烧蚀出一条明显的碳化通道。

4.2 异物来源分析

断路器现场安装无需开盖清理,充气过程中增设过滤网,可基本排除充气过程带来异物。

解体检查对接螺栓无松动,各部位焊缝焊接良好,传动拐臂、轴销、压气缸无异常磨损或镀层脱落痕迹,合闸电阻片连接正常。分解物成分未检出不锈钢、合金钢、钨铜合金以及镀镍和镀银的Cr、Mn、Mo、Ni、Ag、Cu、W等化学元素,可排除压气缸、弧触头、主触头、轴销等设备运行过程中传动部件异常磨损的可能。

综上,分析异物产生的原因为厂内装配工艺管控不到位,断路器气室200次操作后清理不彻底,残留异物于断路器气室内。

5 措施与建议

1) 强化同批次设备风险排查。综合长时特高频局放检测、高灵敏气体成分分析、超声波局放检测、X射线^[11]等技术手段,对站内1000 kV GIS设备开展一次全面检测,检测结果按照流程上报、分析、处置。

2) 强化在线监测。对1000 kV GIS设备自投运以来在线监测数据进行一次全面分析,加快在线监测装置的升级完善,提供开放性的数据分析软件,便于事件分析,全面加强在线监测管理。

3) 强化带电检测。按相关标准固定的周期要求,严格开展例行和专项带电检测,检测时重点关注同组清理人员装配的气室。对局放异常的间隔加强在线监测监视,每半年开展一次7×24 h偶发局放长时带电检测。

4) 强化断路器检修及操作管控。加强1000 kV GIS设备操作前中后的在线监测数据分析,并开展专项带电检测,提升设备状态感知能力;优化GIS断路器例行试验方案,合理减少断路器动作次数,减轻断路器短时间内反复、集中传动可能带来的机械应力影响。

5) 加强异物防控。一是进一步强化落实GIS异物防控技术措施,梳理厂内装配、清理和现场安装过程中管控薄弱环节,增加该型断路器出厂机械操作磨合次数;二是制定并落实各类典型零部

件表面异物清理标准化工艺、绝缘件表面清擦材料及工艺要求；三是开展支撑绝缘子附近金属异物引发绝缘击穿的模拟试验；四是优化产品设计，研究微粒捕捉器等提升异物容错能力，解决异物引发放电问题。

6 结语

文中详细分析了某特高压变电站 1000 kV 断路器的放电故障，通过现场检查和解体分析，确定了故障原因为内部残留异物导致的放电，并根据此次故障所暴露出的工艺管控不到位的问题，除要求运维人员加强对设备的管控和检测外，还针对该型断路器提出了增加出厂机械操作磨合次数、开展金属异物绝缘击穿模拟试验和开发微粒捕捉器等要求，为特高压设备的运行维护提供了参考，有助于提升特高压输电技术的可靠性和稳定性，保障电力系统安全运行。

参考文献：

- [1] 张丕沛, 郭晨瑞, 李杰, 等. GIS 内部异物放电故障的特征机理研究[J]. 山东电力技术, 2023, 50(5): 41-47.
- [2] 和晓辉, 周磊, 邱鹏锋, 等. 220 kV GIS 隔离开关对地放电故障案例分析[J]. 云南电力技术, 2023, 51(2): 69-74.
- [3] 朱建武, 周保红. GIS 隔离开关触头烧损故障分析[J]. 江西电力, 2010, 34(3): 20-21.
- [4] 吴星, 刘志刚, 饶鸿猷, 等. GIS 组合电器内部放电诊断试验及原因分析[J]. 江西电力, 2022, 46(9): 38-42, 62.
- [5] 张语桐, 吴泽华, 徐家忠, 等. 特高压 GIS 用单支撑绝缘子绝缘结构优化设计[J]. 电工技术学报, 2023, 38(1): 258-269.
- [6] 徐志钊, 郭一帆, 李先锋, 等. 机械缺陷对 GIS 外壳振动影响[J]. 电力工程技术, 2022, 41(5): 156-164, 185.
- [7] 杨勇, 史方颖, 潘巧梅. 海上风电用气体绝缘金属封闭开关设备抗振可靠性研究[J]. 电气技术, 2022, 23(8): 31-35, 40.
- [8] 李星, 刘卫东, 许渊, 等. 冲击振动下 GIS 内金属颗粒运动及其诱发沿面闪络特性[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(7): 2838-2848.
- [9] 韩帅, 高飞, 廖思卓, 等. GIS 盆式绝缘子表面缺陷及其诊断方法研究综述[J]. 绝缘材料, 2022, 55(2): 12-22.
- [10] 李杰, 李晓昂, 吕玉芳, 等. 正弦振动激励下 GIS 内自由金属微粒运动特性[J]. 电工技术学报, 2021, 36(21): 4580-4589, 4597.
- [11] 刘衍, 周友武, 徐鹏, 等. X 射线数字成像技术在 GIS 检测中的应用研究[J]. 江西电力, 2014, 38(6): 72-74.
- [12] 李杰, 李晓昂, 吕玉芳, 等. 正弦振动激励下 GIS 内自由金属微粒运动特性[J]. 电工技术学报, 2021, 36(21): 4580-4589, 4597.
- [13] Jiaming Sun, Zehong Shen, Yuang Wang, et al. LoFTR: Detector-free local feature matching with transformers[C]// IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Virtual Event: IEEE, 2021: 8922-8931.
- [14] Wang Yifan, He Xingyi, Peng Sida, et al. Efficient LoFTR: Semi-dense local feature matching with sparse-like speed [C]// IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle: IEEE, 2024: 21666-21675.
- [15] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]// Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI). Munich: Springer, 2015: 234-241.
- [16] 李博, 刘会斌, 王胜辉, 等. 基于 GANR-UNet 的绝缘子红外图像分割及低零值故障诊断研究 [J/OL]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2024: 1-11[2025-03-15]. <https://link.cnki.net/urlid/13.1212.tm.20240115.1750.002>.
- [17] 李炳超, 王军, 李海丰, 等. 弱纹理飞机蒙皮曲面图像特征匹配及拼接[J]. 电子测量技术, 2024, 47(5): 124-132.
- [18] 李唐兵, 付鹏, 朱向前, 等. 绝缘子串红外图像中绝缘子盘面和钢帽区域的自动提取方法[J]. 红外技术, 2014, 36(8): 644-648.
- [19] Barath D, Noskova J, Ivaschekin M, et al. MAGSAC++, a fast, reliable and accurate robust estimator [C]// IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle: IEEE, 2020: 1304-1312.
- [20] Perera C J, Premachandra C, Kawanaka H. Low pixel resolution hyperspectral image mosaics generation using learning-based feature matching[J]. IEEE Access, 2023, 11: 104084-104093.

(上接第 64 页)